



Istruzioni per l’uso


Per ottenere prestazioni ottimali ed evitare possibili danni allo strumento, seguire attentamente tutte le istruzioni.

Caratteristiche

- Lenti antiriflesso multistrato
- 4 regolazioni di luminosità
- Molteplici opzioni di montaggio
- Alloggiamento in alluminio ultra leggero e resistente
- Dimensioni e peso ridotti
- Eye relief (distanza oculare) illimitata
- Per pistole, fucili e fucili a canna liscia
- Campo di visione ampio

Specifiche

- Ingrandimento: 1,0x
- Dimensioni finestra: 22 mm x 15 mm; 0,87" x 0,59"
- Gamma di regolazione dell’alzo: 80 MOA
- Gamma di regolazione della deriva: 80 MOA
- 40 MOA per tacca di regolazione
- Misura di copertura del punto di mira: 6 MOA Dot
- Intervallo di temperatura di utilizzo: -20 °F/+120 °F (-29 °C/+49 °C)
- Intervallo di temperatura di conservazione: -40 °F/ +160 °F (-40 °C/+71 °C)
- Alimentazione: 3 V con batteria al litio di tipo CR 2032
- Dimensioni: [LxPxA] 1,92" x 1,15" x 0,98" (49 mm x 29 mm x 25 mm)
- Peso (inclusa la batteria): 1 oz. (28 g)

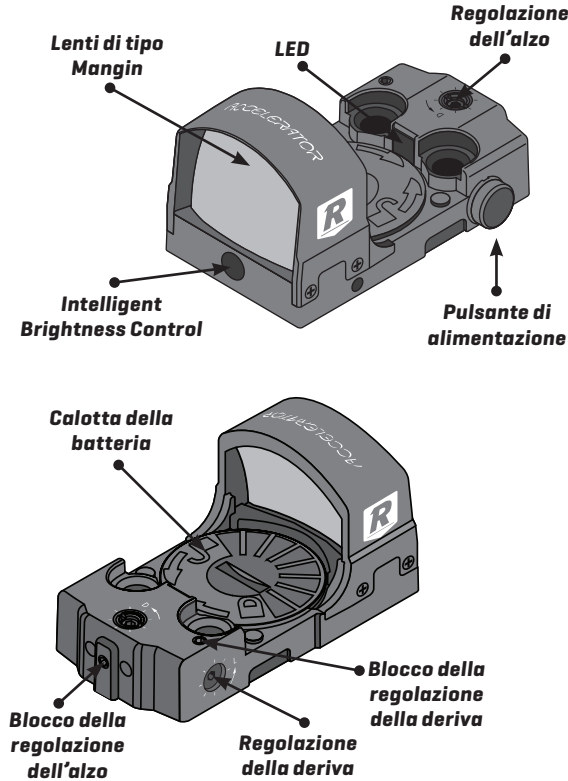

Contenuto della confezione

- Mirino olografico Accelerator
- [1] Batteria al litio 3V (CR 2032)
- [1] Calotta di protezione
- [2] Viti M4x11 mm con testa Torx® per l’uso con scina o SENZA piastra di adattamento dell’attacco
- [2] Viti 6-48x13 mm Torx® per l’uso con piastra di adattamento dell’attacco
- [1] Chiave a brugola 050
- [1] Chiave Torx® T-15
- [1] Attacco scina
- [1] Piastra di adattamento dell’attacco
- Istruzioni per l’uso


Precauzioni e avvertenze:
Verificare che il caricatore dell’arma da fuoco sia stato rimosso o svuotato, che il meccanismo di caricamento e sparo sia aperto e che non ci sia nessun colpo nella camera di scoppio. Solo dopo aver effettuato un doppio controllo dell’arma e aver verificato che sia vuota e sicura, procedere all’installazione dell’Accelerator. Non guardare direttamente sole, archi o altre fonti di luce molto intense. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le viti di blocco della regolazione sono allentate per impostazione di fabbrica, quindi non sparare con l’Accelerator montato finché queste non sono state serrate a 4 libbre-forza pollice.

Avvio

L’unità funziona unicamente con una batteria al litio 3 V di tipo CR 2032, disponibile in commercio. Inserire la batteria nell’apposito vano situato nella parte superiore dell’alloggiamento in modo che il polo positivo dell’etichetta della batteria sia visibile. Tenere la superficie di contatto pulita ed evitarne la corrosione pulendola con alcol se necessario.

Installazione della batteria

[Figura 1]

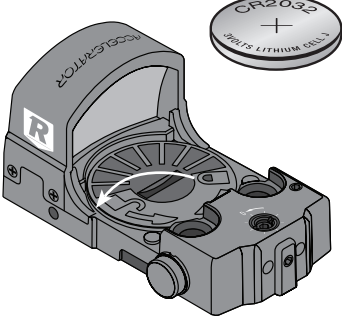


Con una moneta, aprire la calotta della batteria ruotandola in senso antiorario secondo la direzione indicata dall’icona di “sblocco” [figura 1]. Rimuovere la batteria usata e installare quella nuova con il lato positivo [+] rivolto verso l’alto. Riposizionare la calotta della batteria ruotandola in senso orario.

Installazione


Per installare il dispositivo sulla maggior parte delle armi corte, è necessario utilizzare un kit per la base di attacco (da acquistare separatamente). L’Accelerator è stato progettato per operare con le basi di attacco più diffuse, come JPoint o FastFire e potrebbe prevedere l’utilizzo di piastre di adattamento*. È consigliabile rivolgersi a un armaiolo qualificato per spingere/rimuovere il mirino posteriore dell’arma. Dopo aver rimosso il mirino posteriore, procedere seguendo le istruzioni del produttore della base di attacco per installare l’Accelerator [figura 2].

*NOTA: con l’Accelerator vengono forniti 2 set di viti per montaggio Torx. Utilizzare le viti 6-48x13 mm per la piastra di adattamento dell’attacco. Se non si installa la piastra di adattamento, utilizzare le viti M4x11 mm.

[Figura 2]

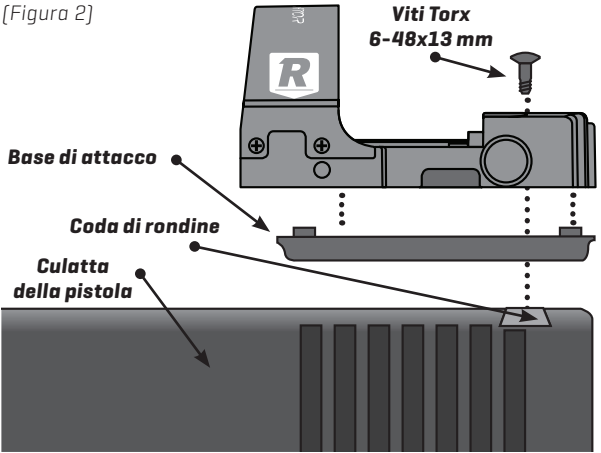

[Figura 3]

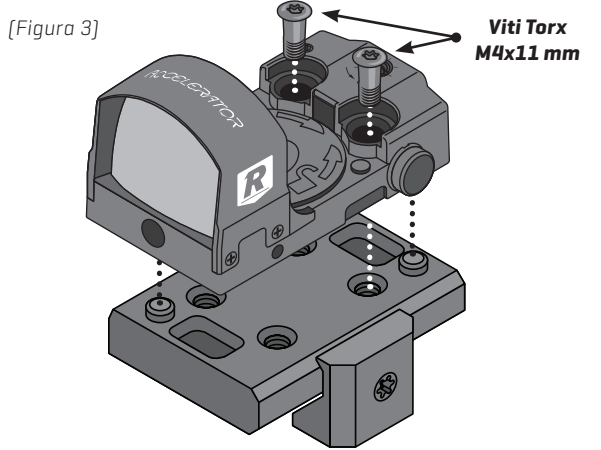

Attacco scina reversibile

Posizionare il mirino sulla base di attacco in modo da allineare i fori delle viti del mirino con quelli della base e i puntelli corti posti agli angoli della base con i fori ubicati sotto l’Accelerator [figura 3]. È possibile installare l’unità con il fermo della base di attacco su entrambi i lati. Installare le due viti M4x11 mm e serrarle a 20 libbre-forza pollice. Allentare il fermo della base. Posizionare la base sulla guida con il bullone a croce nell’apposito alloggiamento. Verificare che tutte le estremità degli attacchi siano serrate. Esercitare una leggera pressione sul mirino in direzione della bocca dell’arma mentre si stringe il fermo a circa 20 libbre-forza pollice.




Procedura operativa

Regolazione dell'alzo e della deriva

Due sistemi di controllo separati della regolazione dell'alzo e della deriva sono posizionati sulla parte superiore e sul lato destro del mirino. Allentare di mezzo giro in senso antiorario entrambe le viti di blocco della regolazione del mirino mediante la chiave a brugola fornita in dotazione [figura 4]. Serrare le viti D [basso] o L [sinistra] con la chiave a brugola fornita. Il meccanismo di regolazione della deriva è dotato di limiti di blocco in entrambi i versi. Prima di sparare, assicurarsi di stringere le viti di blocco a 4 libbre-forza pollice.

[Figura 4]

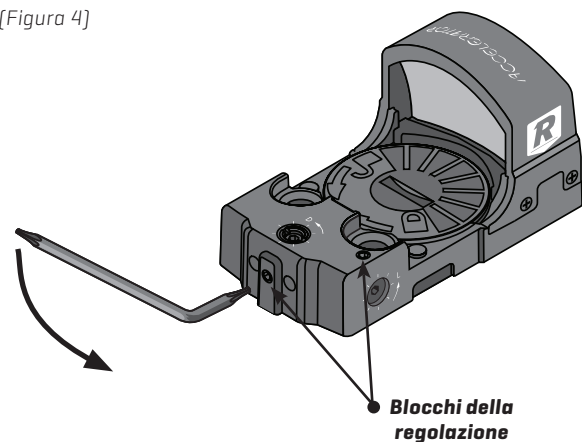

Si noti che il blocco del basso nella regolazione dell'alzo è disponibile solo nel caso in cui l'unità sia installata su una piastra di montaggio. Bloccare una delle regolazioni interrompe il movimento dell'altra.



Avvertenza: il mancato allentamento delle viti di blocco della regolazione prima di eseguire le regolazioni delle viti dell'alzo o della deriva può danneggiare il mirino.

Messa a fuoco del punto di impatto

Le viti di deriva e alzo dell'Accelerator spostano il punto di impatto di 40 MOA [da 25 cm a 23 metri circa]. Ciascuna "tacca" delle viti rappresenta una regolazione di circa 5 MOA. Prima di sparare, verificare di aver serrato [minimo a 4 libbre-forza pollice] le viti di blocco dell'Accelerator mediante la brugola fornita.

Collimazione dell'Accelerator


Si consiglia l'uso del collimatore Leupold Zero Point® per la messa a fuoco dell'Accelerator [figura 5]. A causa del ridotto ingrandimento, il reticolo apparirà relativamente piccolo. Per rendere il processo di collimazione più semplice, è consigliabile posizionare l'occhio vicino all'Accelerator durante le operazioni di regolazione dell'alzo e della deriva. Prima di eseguire qualsiasi procedura di collimazione, verificare di aver applicato tutte le precauzioni di sicurezza e controllare che il collimatore sia stato rimosso dal tamburo prima di caricare il caricatore o la camera di scoppio.




Attenzione: Collimazione dell'Accelerator

Verificare che il caricatore dell'arma da fuoco sia stato rimosso o svuotato e che non ci siano colpi nella camera di scoppio. Solo dopo aver effettuato un doppio controllo dell'arma e aver verificato che sia vuota e sicura, procedere alla collimazione dell'Accelerator. Assicurarsi di rimuovere il collimatore Zero Point® dal tamburo prima di caricare il caricatore o la camera di scoppio.

[Figura 5]

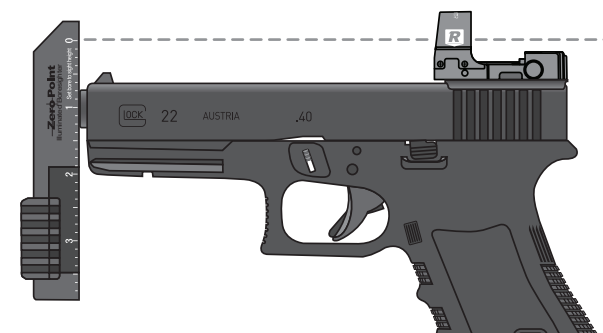

[Figura 6]

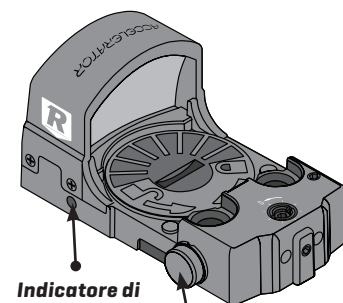

Indicatore di batteria in esaurimento

Pulsante di alimentazione

Accensione/Spegnimento

L'Accelerator è dotato di quattro regolazioni di luminosità: Automatica, Alta, Media e Bassa. Per attivare l'Accelerator, premere il pulsante di alimentazione [figura 6]. Premendo ripetutamente il pulsante di alimentazione, si alterneranno i livelli di illuminazione fino allo spegnimento dell'unità. NOTA: l'Accelerator si spegne automaticamente dopo circa 5 ore.

Indicatore di batteria in esaurimento

L'Accelerator è dotato di indicatore di batteria in esaurimento lampeggiante a luce rossa ubicato sul lato sinistro, che indica che è necessario sostituire la batteria [figura 6]. In questo stato, l'operatore può utilizzare il dispositivo per diverse ore prima che diventi inutilizzabile.

Assistenza prodotti Redfield

In caso di malfunzionamento del prodotto Redfield, è possibile rispedirlo direttamente al produttore per l'assistenza [oppure a uno dei centri internazionali di assistenza Redfield]. Non è necessario che il rivenditore rispedisca il mirino alla Redfield, ma potrebbe rivelarsi molto utile nel determinare l'opportunità dell'assistenza. Per la spedizione, attenersi alle istruzioni seguenti.

1. Rimuovere tutti gli accessori del prodotto.
2. Annotare il numero di serie del prodotto e conservarlo nei propri documenti.
3. Accludere una nota con il proprio nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e descrizione del problema.
4. Se possibile, imballare il prodotto nella sua scatola originale in quanto contenitore di spedizione più sicuro. Avvolgere il pacco saldamente chiudendolo con nastro rinforzato.
5. Spedire il prodotto tramite un servizio di recapito pacchi o postale [assicurato, se possibile] a uno dei seguenti indirizzi:

Servizio di recapito pacchi:

Redfield Product Service
14400 NW Greenbrier Parkway
Beaverton, OR 97006-5790 USA

Servizio postale:

Redfield Product Service
P.O. Box 688
Beaverton, OR 97075-0688 USA

REDFIELD: "NESSUNA SCUSA"

Redfield costruisce mirini telescopici, binocoli, cannocchiali e telemetri laser perfettamente funzionanti, giorno dopo giorno e stagione dopo stagione. È questo che ci si aspetta dopo una spesa di questo tipo.

Quando si ha un problema, l'ultima cosa che ci si augura è che chi di competenza si tiri indietro o se ne lavi le mani. È qui che le nostre garanzie "Nessuna scusa" entrano in gioco. Se hai un problema con il tuo prodotto Redfield, noi lo risolviamo. Nessun problema, nessuna scusa. Questo è il nostro motto. Per i dettagli della garanzia, visitare il sito www.redfield.com.

LA GARANZIA "NESSUNA SCUSA" REDFIELD DEI COMPONENTI ELETTRONICI

I componenti elettronici del prodotto Redfield sono garantiti contro difetti di materiale e manodopera per DUE ANNI a partire dalla data di acquisto. Se in qualsiasi momento durante questo periodo di due anni, i componenti elettronici presentassero difetti di materiale o manodopera, provvederemmo gratuitamente e a nostra discrezione alla riparazione o sostituzione del prodotto. Potrebbero essere necessarie informazioni dettagliate circa la data di acquisto.

La garanzia non copre danni derivanti da riparazioni non autorizzate, alterazioni o uso improprio.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e/o al materiale senza obbligo di preavviso.

La confezione Redfield è composta in parte da materiale riciclato ed è riciclabile al 100%. Molti acquirenti Redfield conservano la confezione del mirino. Se non si intende utilizzarla, si consiglia di smaltirla in modo responsabile.



A Leupold & Stevens Inc. Company

Leupold & Stevens, Inc. si riserva tutti gli altri diritti. Redfield, Tracker, Accu-Range e 4-Plex, sono marchi registrati di Leupold & Stevens, Inc., Beaverton, Oregon. Accu-Trac, Bear Cub e Orion sono marchi registrati di Leupold & Stevens, Inc. Beaverton, Oregon. Nota: ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design e/o al materiale senza obbligo di preavviso.

È vietato ristampare o riprodurre in altro modo il presente documento senza il previo consenso scritto di Leupold & Stevens, Inc. Copyright © 2013 Leupold & Stevens, Inc. Tutti i diritti riservati.

N. di parte 119253 Progetto grafico n. 119256